

Утверждаю
Исполнительный директор
В.И. Туксов
«19» _____ 2023 г.

Акт обследования

ОСП «Барабинский гортоп»

«19» августа 2023 г.

Комиссия в составе:

Зам.исполн.директора по работе с ОСП _____ С.А.Перескоков
Главный специалист по управлению складским комплексом _____ И.И. Функ
Руководитель ОСП «Барабинский гортоп» _____ И.А. Адутов
Ведущий специалист по первичному учету _____ Н.В. Ефименко

Обследовала ЗДАНИЕ (гараж) кадастровый № 54:31:011106:151 и выявила следующее:

Здание гаража выполнено из кирпича. Крыша шиферная, шифер с трещинами, влага попадает в чердачное пространство. Внутренняя отделка гаража требует побелки. Рамы деревянные с остеклением — рассохлись, щели. Ворота деревянные — рассохлись, щели, неплотно закрываются. Трубы отопления со свищами, множественные хомуты.

По результатам обследования комиссия составила:

Дефектный акт № 2

(ЗДАНИЕ (гараж) кадастровый № 54:31:011106:151)

Для поддержания гаража в работоспособном состоянии и создании комфортных условий для работы персонала необходимо:

Котельная				
№ п/п	Наименование работ	Объем	Ед. изм.	Примечание
1	Демонтаж старого шифера	845	м2	Собственными силами
2	Замена обрешетки деревянной	520	м.п.	
3	Монтаж кровли из металлопрофиля	845	м2	
5	Демонтаж деревянных окон	6	шт.	
6	Монтаж пластиковых окон	6	шт.	
7	Демонтаж деревянных ворот	2	шт.	

8	Монтаж секционных ворот	2	шт.	
9	Демонтаж труб отопления	280	м.п.	
10	Монтаж труб отопления	280	м.п.	
	Приобретение материалов:			
	Окно пластиковое	6	шт	
	Металлопрофиль 6х1,2м	130	шт	
	Доска обрезная 25х150х5000	520	м.п.	
	Ворота секционные 3100х3100	2	шт.	
	Труба мет.диам.89мм	80	м.п.	
	Труба мет.диам.114мм	200	м.п.	
	Электроды 4мм	10,4	кг	

Подписи членов комиссии:

Зам.исполн.директора по работе с ОСП

 С.А.Перескоков

Главный специалист по управлению складским комплексом

 И.И. Функ

Руководитель ОСП «Барабинский гортоп»

 И.А. Адутов

Ведущий специалист по первичному учету

 Н.В. Ефименко

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор ООО «НТК»

В.И.Туксов

« _____ » _____ 2023 г.


Дефектная ведомость №2

Наименование: Здание (гараж) ОСП « Барабинский гортоп», инвентарный № 54:31:011106:151

№ п/п	Наименование конструктивного узла	Вид дефекта	Техническое решение по устранению	Наименование работ и требуемые материалы	Ед.	Кол-во	Примечание
1	Кровля из шифера восьмиволнового	Трещины, неплотное прилегание между листами	Замена шиферной кровли на металл- профиль	Демонтаж старой кровли, обрешетки деревянной	м2	845	
				Укладка обрешетки, монтаж кровли из металлопрофиля	м.п. м2	520 845	Доска обрезная 25х150х5000-520 м.п Профлист М8 6000х1200 — 130 шт Саморез кровельный — 4500 шт
2	Окно с остеклением в деревянной раме	Деревянные элементы рассохлись, щели	Замена на пластиковые окна	Демонтаж деревянного окна	шт	6	
				Монтаж пластикового окна	шт	6	Окно пластиковое трехкамерное 1500х2000 — 6 шт.
3	Ворота деревянные	Деревянные элементы рассохлись, щели	Замена на секционные ворота с ручным приводом	Демонтаж деревянных ворот	шт	2	
				Монтаж секционных ворот с ручным приводом	шт	2	Ворота секционные с ручным приводом 3100х3100 — 2 шт.
4	Отопление	Трубы отопления с многочисленными свищами	Замена труб отопления	Демонтаж труб системы отопления	м.п.	280	

			Монтаж труб систем отопления	м.п.	280	Труба металлическая diam. 89 мм — 80 м.п. Труба металлическая diam. 114 мм — 200 м.п. Электроды 4 мм — 10,4 кг
--	--	--	------------------------------	------	-----	--

Руководитель ОСП "Варабинский Гортоп"

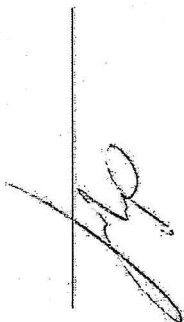

Адутов И.А.